


 **СварПом**

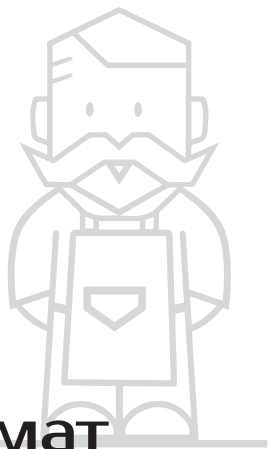

# Сварочный полуавтомат горячего воздуха для сварки полимерных мембранных материалов

Модель:

СП43

Инструкция

по эксплуатации





Пожалуйста, перед началом эксплуатации устройства внимательно изучите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

## Назначение

Сварка внахлёт термопластичных мембран из ТПО/ФПО, ПВХ, ЕСВ EPDM, ЭВА, ПИБ, полиметакрилимид (ПМИ), ПО, ПП. Сварка круговых швов. Сварка мембранных фасадов.



## ВНИМАНИЕ! Меры предосторожности



Прежде чем открывать корпус аппарата или производить другие работы по его ремонту и настройке, обязательно убедитесь, что вилка электропитания отсоединена от розетки во избежание поражения электрическим током в результате контакта с находящимися под напряжением компонентами и электрическими соединениями.



Работа аппарата сопровождается нагревом сварочной насадки до высоких температур и выходом из него потока горячего воздуха. Неправильное использование аппарата может привести к возгоранию или взрыву, если нагрев происходит в непосредственной близости от легко воспламеняющихся материалов или горючих газов.



Во избежание ожогов не прикасайтесь к сварочной насадке и соседним узлам до их полного остывания. Не направляйте горячий воздух на себя, других людей и животных!



Напряжение сети должно соответствовать номинальному напряжению, указанному на сварочном аппарате, источник питания должен быть надёжно заземлен.



Подсоединяйте сварочный аппарат только к сетям с защитным заземлением. Отключение/обрыв провода защитного заземления представляет опасность для жизни! Используйте удлинительный кабель исключительно с защитным заземлением!



Для обеспечения безопасности операторов и оборудования, настоятельно рекомендуется подключать аппарат через УЗО (устройство защитного отключения).



Не оставляйте работающий аппарат без присмотра. Аппарат должен эксплуатироваться квалифицированными специалистами или под их контролем, так как существует опасность пожара или взрыва. Запрещается использование данного аппарата детьми. Запрещается прикасаться к движущимся частям, это может привести к травмам.



Категорически запрещено использовать сварочный аппарат на мокрой или грязной поверхности, аппарат следует беречь от воды, дождя или сырости.


### Технические характеристики

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Тип аппарата               | СП43        |
| Номинальное напряжение, В- | 230 / 120   |
| Частота, Гц                | 50 / 60     |
| Температура нагрева, °C    | 50 – 620    |
| Мощность, Вт               | 1700        |
| Скорость сварки, м/мин     | 0,5 – 5,0   |
| Ширина сварочного шва, мм  | 40 мм       |
| Габариты аппарата, мм      | 270×160×420 |
| Вес нетто, кг              | 5           |
| Знак соответствия          | EAC         |
| Гарантия                   | 1 год       |

### Маркировка аппарата СП43

Модель и серийный номер выбранного Вами аппарата указаны на заводской табличке (шильдике).  
Сообщите эти данные при обращении в центр продаж и обслуживания СварПом.


## Основные части автомата СП43

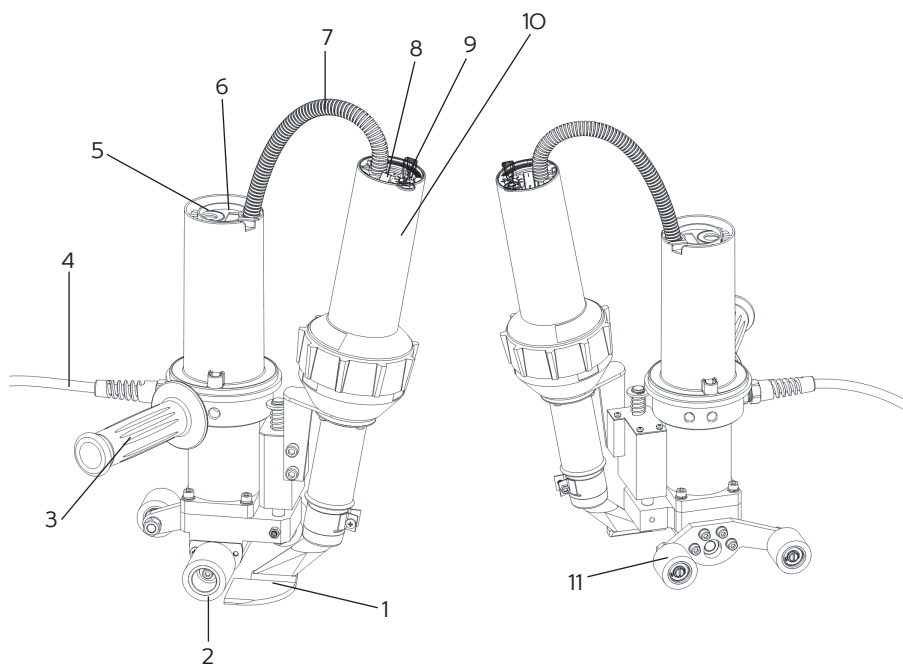

1. Сварочная насадка
2. Прижимной ролик
3. Рукоятка
4. Кабель питания
5. Регулятор скорости
6. Переключатель движения.
7. Кабель питания аппарата горячего воздуха
8. Клавиша питания аппарата горячего воздуха
9. Регулятор температуры
10. Аппарат горячего воздуха
11. Транспортировочный ролик

## Панель управления СП43

1. Установка температуры сварки: поверните регулятор температуры (9).
2. Установка скорости сварки: поверните регулятор (5).
3. Включите питание аппарата горячего воздуха (8).
4. Когда температура на аппарате горячего воздуха достигнет заданного значения, вставьте сварочную насадку (1) между верхним и нижним полотнами свариваемой мембраны, как показано на *рисунке ниже*.
5. Рукой нажмите на рукоятку (3).
6. Включите переключатель движения (6).
7. Необходимо следить за положением края прижимного ролика (2) относительно края свариваемой мембраны.
8. По окончании сварки слегка приподнимите аппарат и сварочную насадку (1) выведите из зоны сварки.
9. Выключите переключатель движения (6).
10. После того, как аппарат горячего воздуха охладиться, выключите питание аппарата горячего воздуха (8).

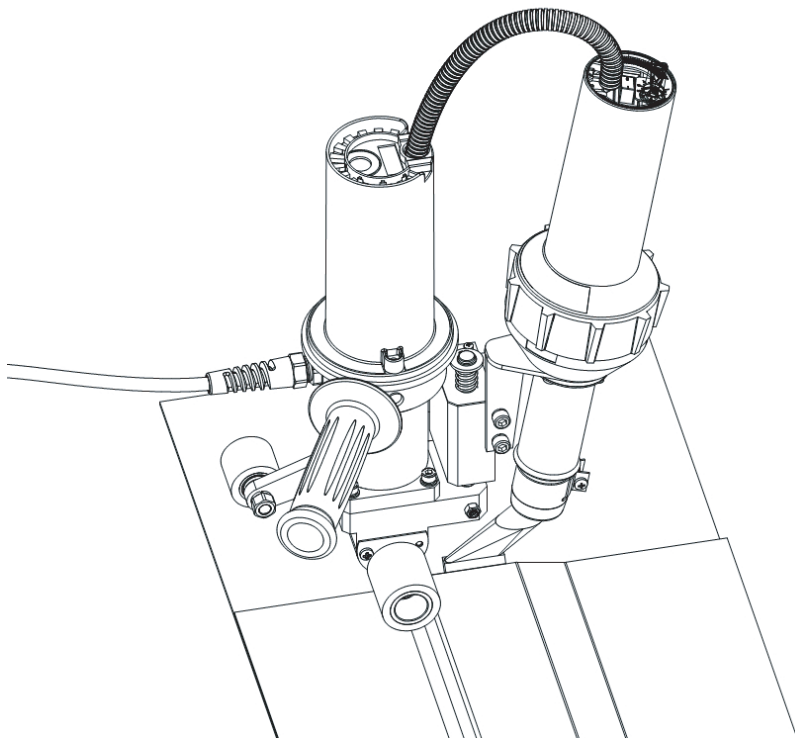

### Ежедневный уход за аппаратом

Используйте мягкую стальную или латунную щётку для очистки насадки для сварки горячим воздухом.

Постоянно очищайте воздухозаборник на задней стороне аппарата горячего воздуха от пыли.

### Гарантийные обязательства

Гарантия на данный прибор составляет 12 месяцев со дня продажи. Компания несёт ответственность за поломки, вызванные дефектом комплектующих аппарата или производственным дефектом.

Согласно настоящей гарантии, Компания оставляет за собой право на ремонт и замену неисправных деталей по своему усмотрению.

Настоящая гарантия не распространяется на замену деталей, подверженных износу (нагревательные элементы, угольные щетки, подшипники и т.д.), на повреждения или дефекты, вызванные ненадлежащей эксплуатацией или ненадлежащим техническим обслуживанием, а также на повреждения, вызванные падением изделий. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае нарушения правил эксплуатации и наличия следов неавторизованного вмешательства в конструкцию изделия.

### Техобслуживание и ремонт

Ремонтные работы должны проводиться только в специализированных сервисных центрах компании СварПом.

Допускается использование только оригинальных запасных частей СварПом.



**1** год  
гарантии

## Сервисные центры

**Центральный офис компании СВАРПОМ**

117535, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 150, к. 1.

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 700-37-29

zakaz@svarpom.ru

**Санкт-Петербург**, ул. Химиков, д. 18, оф. 25

тел.: +7 (812) 412-60-17, 8 (800) 700-41-14

zakaz@svarpom.ru

**ОЛЬМА-С, Санкт-Петербург**, ул. 10-я Красноармейская, д. 19 (вход через д. 17)

тел.: +7 (812) 575-00-86, +7 (812) 575-00-56, +7 (812) 251-37-07

zakaz@svarpom.ru

**Казань**, ул. В. Кулагина, д. 17, оф. 106/1

тел.: +7 (843) 500-54-02, 8 (800) 700-41-14

zakaz@svarpom.ru

**Краснодар**, ул. Новороссийская, д. 214, оф. 302

тел.: +7 (861) 217-01-93, 8 (800) 700-41-14

zakaz@svarpom.ru

**Нижний Новгород**, ул. Кировская, д. 16, пом. 4/1

тел.: +7 (831) 281-87-77, +7 (831) 281-87-86, 8 (800) 700-41-14

zakaz@svarpom.ru

**Екатеринбург**, ул. Блюхера, д. 4, оф. 1

тел.: +7 (343) 278-96-59, 8 (800) 700-41-14

zakaz@svarpom.ru

**Красноярск**, ул. Дубровинского, д. 112, пом. 2

тел.: +7 (391) 276-75-33, 8 (800) 700-41-14

zakaz@svarpom.ru

**Самара**, ул. Мичурина, д. 147, цок. этаж № 1, оф. 1/1

тел.: +7 (846) 300-49-34, 8 (800) 700-41-14

zakaz@svarpom.ru

**Хабаровск**, ул. Воронежская, д. 129, лит. Б, оф. 27/1

тел.: +7 (4212) 78-82-31, 8 (800) 700-41-14

zakaz@svarpom.ru


**Владивосток**, ул. Снеговая, д. 4

тел.: +7 (909) 803-84-08

zakaz@svarpom.ru



## СВАРПОМ

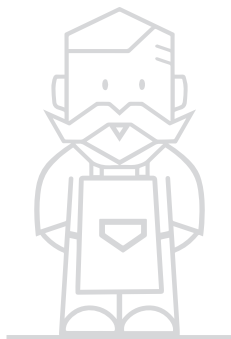

8 800 700-37-29



[www.svarpom.ru](http://www.svarpom.ru)  
[zakaz@svarpom.ru](mailto:zakaz@svarpom.ru)



г. Москва, 117535,  
Варшавское шоссе, д. 150,  
к. 1